

附件

### 北京市怀柔区督办问题清单

序号	时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
BJ-01-128	6月18日	北京市	怀柔区	龙山街道	北京南华飞驰汽车修理有限公司	北京市怀柔区南大街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时正在营业，未在喷漆，但有较重的喷漆味。存在以下问题：1. 喷漆房内无底座过滤棉，VOCs 气体不能进行有效收集；2. 在用烤漆房未安装二级废气处理设备，VOCs 气体未有效处理排放；3. 调漆工序未设置在有收集措施独立空间进行，漆架上存放有已开封漆罐，VOCs 气体未有效收集，现场油漆味道浓烈。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
BJ-01-129	6月18日	北京市	怀柔区	泉河街道	北京怀柔长城汽车修理有限责任公司	北京市怀柔区泉河路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时正在营业，现场存在问题 1. 调漆工序未在密闭空间进行，现场油漆味道浓烈，VOCs 气体未能收集处理，无组织排放；2. 小部件喷漆操作台外部表面油漆遗撒痕迹明显，日常喷漆作业漆雾逸散严重，收集处理效果不佳。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
BJ-01-130	6月18日	北京市	怀柔区	龙山街道	北京怀柔东关汽车修理厂	北京市怀柔区迎宾路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时正在营业，存在以下问题：1. 露天喷漆作业，VOCs 气体无组织排放；2. 调漆作业设在烤漆房内，未打开 VOCs 气体收集装置，且未关闭调漆门；3. 喷漆完后的零配件露天晾晒，VOCs 气体无组织排放；4. 烤漆房无底棉，VOCs 过滤效果不佳。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
BJ-01-131	6月19日	北京市	怀柔区	怀柔镇	北京星达鹏程汽车维修有限公司	北京市怀柔区迎宾南路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时正在营业，发现如下问题：1. 喷漆工序完成部件露天晾晒，未收集处理挥发 VOCs 气体；2. 调漆工序未在有废气收集设备空间内进行，调漆 VOCs 废气自然逸散；3. 场内设有调漆房，但为普通工作间，无 VOCs 收集处理装置；4. 现场喷漆房正在进行车辆人喷漆作业，但房门未关闭，部分喷漆废气自然逸散。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
BJ-01-132	6月19日	北京市	怀柔区	泉河街道	北京汇英寅泰塑业有限公司	北京市怀柔区泉河路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时正在生产，发现以下问题：1. 保温阻燃板成品热熔挤出生产线整个流程无 VOCs 废气收集措施，直排废气；2. 废阻燃板粉碎热熔造粒生产线，废气收集口较高，收集罩挡板较窄且存在破损，收集挡板未覆盖全热熔拉丝出口，整体收集效果较差；3. 车间内有数个 102b(含氟利昂气体)钢瓶用于工序冷却使用；4. 切割工序产生大量粉尘，切割机周围散落大量粉末，未进行有效收集；5. 现场检查时有两台切割机，其中一台切割机未设置在密闭空间内，切割产生的粉末未收集。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
BJ-01-133	6月19日	北京市	怀柔区	泉河街道	北京三昌橡胶制品有限公司	北京市怀柔区下元市场东泉河路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时企业正常生产。发现以下问题：1. 热熔挤出车间 VOCs 收集口离操作台约 1.5 米高，集气罩面积较小，无挡风帘，收集效果不足，且抽风效果不佳；2. 二次硫化车间烟雾弥漫，呛眼，有严重刺鼻气味。空间内未完全密闭，VOCs 有逸散情况。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
BJ-01-134	6月19日	北京市	怀柔区	怀柔镇	下园二条路 施工工地	北京市怀 柔区下园 二条路	建筑工地未 落实“六个 百分百” 要求	现场检查时正在施工，发现如下问题：1. 土地大面积裸露，未苫盖，风吹时易造成扬尘污染；2. 进出口道路，未完全硬化；3. 施工装卸作业时，未进行喷淋，未进行清扫，无压尘洒水装置；4. 部分未设置硬围挡，未落实“六个百分百”	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
BJ-01-135	6月19日	北京市	怀柔区	杨宋镇	北京京北福 利华塑料制 品有限公司	北京市怀 柔区杨 雁路	未落实 VOCs 整治要求	该企业为散乱污清单内企业，要求加装 VOCs 治理设施。现场检查时，该企业正常生产，已加装 VOCs 处理设备。现场检查存在以下问题：1. 热熔挤塑生产线上方 VOCs 集气罩离挤塑出口较远，且面积较小，VOCs 收集效果不佳；2. VOCs 收集处理系统混流鼓风机停用（鼓风机无动静，排气筒无震动感，打开排气筒烟气采样口用轻质标识物测试无气流冲出），涉嫌不正常使用污染防治设备；3. 场内存在少量散煤块（约1吨）。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
BJ-01-136	6月19日	北京市	怀柔区	雁栖镇	北京郑氏昌 盛有限公司	中国北京 市怀柔区 乐园大街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时企业正常生产，该企业为散乱污名单内整改企业，目前已加装 VOCs 收集装置。检查发现以下问题：1. VOCs 收集设施吸力严重不足，VOCs 收集效果不佳；2. 生产工序中产生的木屑木粉洒落严重，未能进行有效收尘；3. 喷底漆工序场所未密闭。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
BJ-01-137	6月19日	北京市	怀柔区	雁栖镇	北京腾飞龙跃汽车修理有限公司	北京市怀柔区雁栖中心路辅路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时正在营业，发现如下问题：1. 检查时正在进行烤漆作业，未启用 VOCs 收集处理装置；2. 检查时 VOCs 处理装置活性炭滤网已拆除出来置于一边，涉嫌不正常使用 VOCs 处理设备，烤漆房内底座无过滤网装置；2. 在用烤漆房未安装二级废气处理设备，VOCs 气体未有效处理排放；3. 喷漆工序完成部件在烤漆房内晾晒，车间大门敞开，未收集处理挥发 VOCs 气体；4. 打磨工序无收尘设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
BJ-01-138	6月20日	北京市	怀柔区	杨宋镇	祥瑞路道路施工工地	北京市怀柔区祥瑞路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工，发现如下问题：1. 施工现场未按要求百分之百封闭管理，部分为软质镂空网，未百分之百设置硬质围挡；2. 施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方未进行覆盖、固化等措施；3. 开挖时无喷淋洒水设施，风吹时造成扬尘污染。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
BJ-01-139	6月20日	北京市	怀柔区	庙城镇	泥土车(京B65464)未覆盖上路	北京市怀柔区庙高路	渣土车覆盖不完全	现场检查时，发现一辆(京B65464)车牌的泥土车未覆盖上路。	依法查处，加大检查力度。	7月5日
BJ-01-140	6月20日	北京市	怀柔区	龙山街道	北京龙腾伟业汽车修理有限责任公司	北京市怀柔区G111(迎宾南路)怀柔镇政府斜对面	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时未在喷漆，发现如下问题：1. 烤漆房未安装二级废气处理设备，VOCs 气体未有效处理排放；2. 喷漆房内底座无过滤棉，吸收过滤效果不佳；3. 现场发现调漆台在喷漆房入口旁，调漆台台面有调漆痕迹，部分油漆桶散落在车间角落，未找到专门放置油漆和调漆的车间。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日

序号	时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
BJ-01-141	6月20日	北京市	怀柔区	怀柔镇	牯牛河路施工工地	北京市怀柔区牯牛河路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未在施工，1.大量土堆集中露天堆放未苫盖，风吹情况易扬尘；2.施工现场未设置硬质围挡，易造成扬尘逸散；3.旁边河堤道路沙土遗撒较多。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
BJ-01-142	6月20日	北京市	怀柔区	雁栖镇	中高路施工工地	北京市怀柔区中高路北京怀柔雁栖书画院北侧	建筑工地未落实“六个百分之百”要求	现场检查时正在施工，发现以下问题：1.部分土堆、建筑垃圾露天堆放未苫盖，风吹情况易大面积扬尘；2.土堆装卸时未采取喷淋洒水等抑尘措施，造成扬尘污染严重；3.路面未硬化，出入口有泥土洒落，无洒水、清扫等抑尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
BJ-01-143	6月20日	北京市	怀柔区	雁栖镇	北京华阳众信建材有限公司	北京市怀柔区(中高路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	该企业为群众投诉，投诉情况为重度燃煤污染，现场检查时该企业已使用天然气。现场检查时该企业正在停机检修，发现如下问题：1.现场扬尘严重，厂区未进行任何洒水抑尘等措施。在企业场内静止站立，手持手机屏幕朝上约1分钟，手机屏幕被粉尘覆盖；2.企业北面存在大量原料沙石、土方堆露天堆放未苫盖，堆场道路积灰较厚，风吹、车辆进出时易大量扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日
BJ-01-144	6月20日	北京市	怀柔区	雁栖镇	宰相庄建筑垃圾消纳场	北京市怀柔区雁栖大街	建筑工地未落实“六个百分之百”要求	现场检查时未在作业，发现有大量沙堆（高约10m）集中露天堆放未完全苫盖，风吹时易造成扬尘污染。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日

序号	时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
BJ-01-145	6月20日	北京市	怀柔区	北房镇	北京彩云泉养殖场北面堆场	中国北京市怀柔区北京彩云泉养殖场北面	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时正在作业，发现以下问题：1. 作业现场内裸露的场地和集中堆放的土方未进行苫盖、固化等措施；2. 沙石装卸作业时未进行压尘洒水措施，风吹时造成大面积扬尘污染；3. 主要路面，出入道路无硬化，扬尘情况严重。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
BJ-01-146	6月21日	北京市	怀柔区	桥梓镇	文化新村西北侧堆场	北京市怀柔区文化新村西北侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时正在施工，发现如下问题：1. 有大量的沙堆、泥堆集中露天堆放裸露未苫盖，风吹时易造成扬尘污染；2. 场区内主要道路未进行硬化，车辆进出时扬尘严重；3. 现场无洒水、清扫等压尘措施；4. 现场进出车辆无任何洒水措施；5. 现场沙石筛分设施、物料输送带未配套收尘装置或者采取喷淋等抑尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
BJ-01-147	6月21日	北京市	怀柔区	桥梓镇	桥梓艺术中心公社东南侧堆场	北京市怀柔区桥梓艺术中心公社东南侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未在施工，发现以下问题：有大量的沙堆、石粉堆、沙堆集中露天堆放，裸露未苫盖，风吹情况下易引起大量扬尘。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日
BJ-01-148	6月21日	北京市	怀柔区	杨宋镇	三号路拆迁工地	北京市怀柔区三号路	建筑工地未落实“六个百分之百”要求	现场检查时该拆迁工地未在施工，发现以下问题：1. 大量建筑垃圾集中露天堆放，未苫盖，风吹时造成扬尘污染；2. 施工现场未按要求百分之百封闭管理，未设置硬质围挡。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日

序号	时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
BJ-01-149	6月21日	北京市	怀柔区	庙城镇	北京恒润塑料制品有限公司	北京市怀柔区庙赵路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时正在生产，该企业为散乱污清单内企业，要求停止使用燃煤锅炉。现场检查时，该企业已使用电能加热，发现如下问题：1. 废料热熔造粒机废气收集效果较差，造粒车间熔胶气味较浓，且卫生条件极差；2. 热熔挤塑抽膜车间部分集气罩集气口存在裂缝，VOCs 气体收集不彻底；3. 包装袋涂印机上方集气罩覆盖面积不够，无法收集旁边开盖桶装涂料产生废气，VOCs 收集效果整体较差，涂印车间气味刺鼻。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
BJ-01-150	6月21日	北京市	怀柔区	庙城镇	北京众鑫通达汽车修理有限公司	北京市怀柔区京沈路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时正在营业。根据公司负责人反馈：现喷漆房正在调试阶段，尚未验收但已投入使用。发现问题：1. 喷漆房内有大量喷漆痕迹，存放有已开罐油漆，以及已完成喷漆正在晾晒的汽车部件，疑似喷漆房已正式投入使用；2. 喷漆房底座无过滤棉，吸收过滤效果不佳；3. 在维修室内发现调漆台以及开罐的油漆，现场有调漆痕迹，调漆产生 VOCs 未收集处理排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日
BJ-01-151	6月21日	北京市	怀柔区	庙城路	北京市首怀汽车修理部	北京市怀柔区X012(庙城路)	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时正在经营，发现如下问题：1. 在用烤漆房未安装二级废气处理设备；2. 打磨未进行收尘措施；3. 喷漆房底座无过滤棉，且活性炭颗粒不充足，出气前最后一层滤网存在部分面积空洞无活性炭颗粒，VOCs 收集效果不佳；4. 部分调漆溶剂打开放在无收集设施的房间内，且房门打开，存在 VOCs 气体逸散。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月5日



序号	时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
BJ-01-152	6月21日	北京市	怀柔区	X214	渣土车(京Q3LN52)未覆盖上路	北京市怀柔区 X214	渣土车覆盖不完全	X214 县道发现一辆渣土车(京 Q 3LN52)未覆盖上路。	依法查处,加大检查力度。	7月5日
BJ-01-153	6月21日	北京市	怀柔区	X214	渣土车(冀H C755挂)未覆盖上路	北京市怀柔区 X214	渣土车覆盖不完全	X214 县道发现一辆渣土车(冀 H C755 挂)未覆盖上路,且路上有沙石遗撒。	依法查处,加大检查力度。	7月5日
BJ-01-154	6月21日	北京市	怀柔区	桥梓镇	007 县道天北路一标项目施工工地	北京市怀柔区 007 县道文化新村西侧天北路一标项目施工工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在施工,发现如下问题:1.进出口路面和主要路面未进行硬化;2.部分土堆集中露天堆放未苫盖;3.开挖作业时未进行压尘洒水措施,风吹时造成大面积扬尘污染;4.进出口无喷淋洒水设施;5.工地现场围挡不完全。未落实“六个百分百”。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	6月30日
BJ-01-174	6月20日	北京市	怀柔区	北房镇	西统路依利东方织造厂西侧堆场	北京市密云县西统路依利东方织造厂西侧	工业粉尘无组织排放	现场检查时未在作业,发现如下问题:1.大面积土堆、沙堆(高约20m)集中露天堆放未苫盖,刮风情况易引起大量扬尘;2.堆场路面未硬化,工程进出易引起扬尘;3.筛分器、输送带未密闭或者安装喷淋抑尘设备,筛分输送时扬尘较大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月5日

序号	时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
BJ-01-175	6月20日	北京市	怀柔区	北房镇	怀密路南侧 个人堆场	北京市密云县西统路与怀密路交界	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时正在装卸，发现如下问题：1. 进出口路面泥泞未硬化，风吹时造成扬尘污染；2. 装卸时未进行洒水降尘措施；3. 部分土堆、沙堆集中露天堆放，未苫盖；4. 物料输送带无密闭设置，输送时造成扬尘污染；5. 企业负责人陈述该厂无任何行政部门审批，疑似擅自从事沙石作业。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	6月30日